


Aspirador móvil de humos de soldadura con brazo flexible

MOBILEGO | MOBILEGO^{PLUS}

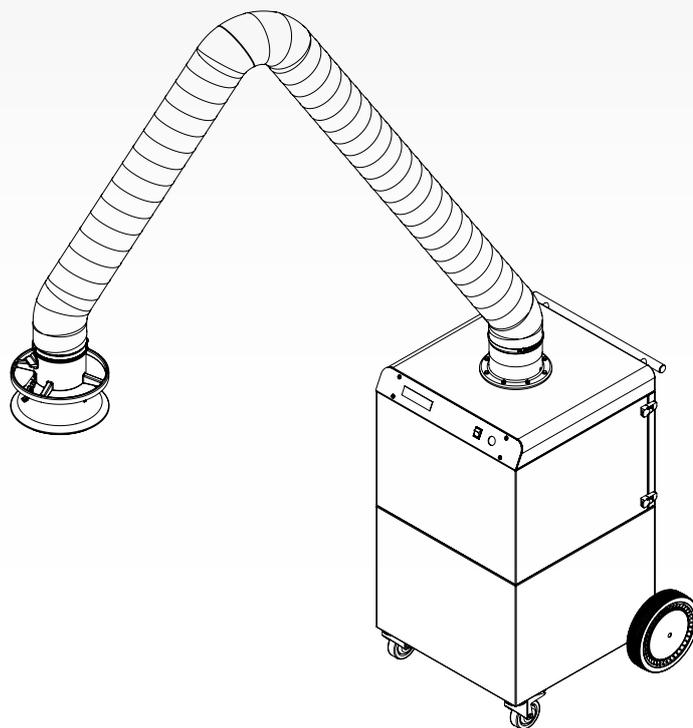

ES

Manual de instalación y de uso

ÍNDICE

PREÁMBULO.....	2
1 INTRODUCCIÓN	2
2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	3
3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
4 INSTALACIÓN.....	5
5 USO.....	6
6 MANTENIMIENTO.....	7
7 SUBSANACIÓN DE FALLOS	8
8 PIEZAS DE RECAMBIO	8
9 ESQUEMA ELÉCTRICO	9
10 ELIMINACIÓN.....	9
DECLARACIÓN CE	9

ES | TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL

Todos los derechos reservados. La información que se proporciona en el presente documento se ha recopilado para comodidad de los clientes. Se basa en datos generales relativos a las propiedades de los materiales de construcción y los métodos de trabajo que conocíamos en el momento de publicar el documento y, por consiguiente, está sujeto a cambios o correcciones en cualquier momento y por la presente nos reservamos expresamente el derecho a cambiarlo o corregirlo. Las instrucciones del presente manual solo servirán de guía para la instalación, uso, mantenimiento y reparación del producto que se cita en la portada de este documento. Esta publicación se deberá usar para el modelo estándar de la clase de máquina que se indica en la portada. Por tanto, el fabricante no se responsabilizará de ningún daño que se derive del uso de esta publicación con la versión real que se le ha entregado a usted. Esta publicación se ha escrito con sumo cuidado. Sin embargo, no se podrá responsabilizar al fabricante ni de los errores que haya en la misma ni de sus consecuencias.

PREÁMBULO

Acerca de este manual

Este manual se editó en concepto de documento de referencia para usuarios profesionales, cualificados y debidamente autorizados. Con este manual podrá instalar, hacer funcionar, mantener y reparar de una forma segura el producto que se indica en la portada.

Pictogramas y símbolos

En el presente manual figuran los siguientes pictogramas y símbolos:

	CONSEJO Sugerencias e indicaciones acerca de la manera de realizar con mayor facilidad las tareas y acciones que se describen.
	¡ATENCIÓN! Comentario sobre información adicional para el usuario. El comentario alerta al usuario de posibles problemas.
	¡CUIDADO! Advierte sobre operaciones que, en caso de no ejecutarse con el debido cuidado, pueden causar algún desperfecto en el producto, daños en el entorno o perjudicar el medio ambiente.
	¡ADVERTENCIA! Advierte sobre operaciones que, en caso de no ejecutarse con el debido cuidado, pueden conducir a serios desperfectos en el producto y provocar lesiones físicas.
	¡CUIDADO! ¡Peligro de descargas eléctricas!
	¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de incendio! Advertencia importante para evitar incendios.
	¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de explosión! Advertencia importante para evitar explosiones.
	Equipo de protección individual (EPI) Instrucciones para usar protección respiratoria cuando realice tareas de asistencia, mantenimiento y reparación, así como durante pruebas funcionales. Recomendamos usar un equipo de protección respiratoria de media cara conforme a EN 149:2001 + A1:2009, clase FFP3 (Directiva 89/686/CEE).
	Equipo de protección individual (EPI) Instrucciones para usar guantes de protección cuando realice tareas de asistencia, mantenimiento y reparación.

Indicadores de texto

Los listados indicados mediante un “-” (guión) se refieren a enumeraciones.

Los listados indicados mediante un “•” (punto) se refieren a pasos que hay llevar a cabo.

Servicio posventa

Con relación a determinados ajustes, tareas de mantenimiento y reparaciones que no se tratan en el presente manual, le rogamos que se dirija al proveedor del producto. Con mucho gusto le facilitará la información deseada. Dado el caso, se ruega tener preparados los siguientes datos:

- denominación del producto
- número de serie

Estos datos figuran en la placa de características.

Indicaciones de producto

A no ser que se haya indicado específicamente, el contenido de este manual es aplicable al MobileGo y MobileGo^{plus}.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Identificación del producto

La placa de características contiene los siguientes datos:

- denominación del producto
- número de serie
- tensión de conexión y frecuencia
- potencia absorbida



1.2 Descripción general

El MobileGo es una unidad de filtración móvil con un ventilador integrado y un brazo de aspiración. Presenta un casete de prefiltro y un casete de filtro HEPA (ambos desechables). Gracias a las cuatro ruedas para transporte (dos de ellas son orientables con freno) el MobileGo es apto en espacios relativamente reducidos o cerca de fuentes de polución sin ubicación fija.

1.2.1 Intensidad de uso

Recomendamos usar el MobileGo para soldaduras ocasionales¹ y soldadura TIG. El MobileGo^{plus} es idóneo para actividades de soldadura ocasionales y regulares².

1.3 Datos técnicos



	MobileGo	MobileGo ^{plus}		
Dimensiones y características				
Material (caja)	acero revestido electrozincado			
Peso (sin brazo)	84 kg	85,5 kg		
Filtros				
Casete de prefiltro:				
- material	poliéster	poliéster		
- superficie del filtro	1 m ²	1 m ²		
- clasificación filtro	ISO Coarse 70% según ISO 16890	ISO Coarse 70% según ISO 16890		
Casete de filtro HEPA:				
- material	fibra de vidrio	fibra de vidrio		
- superficie del filtro	15 m ²	26 m ²		
- nivel de eficiencia	E12 según EN 1822-1:2009	E12 según EN 1822-1:2009		
Lavable	no	no		
Brazo de aspiración				
Modelo	brazo de tubo manguera (Economy Arm)	brazo de tubo metálico (KUA)		
Longitud	2 o 3 m	2 o 3 m		
Diámetro	Ø 160 mm	Ø 160 mm		
Peso (por brazo)	Modelo	Peso	Modelo	Peso
	EA-2/S	14,5 kg	KUA-160/2S	14 kg
	EA-3/S	16,5 kg	KUA-160/3S	15 kg
Ventilador				
Tipo de ventilador	radial			
Capacidad de aspiración	1000 m ³ /h máx.			
Velocidad del ventilador	2800 rpm			
Nivel de ruido	67 dB(A) según ISO 3746			

1. Aprox. 1 bobina de hilo macizo o 7,5 kg (16½ lbs) de electrodos al mes

2. Aprox. 2 bobinas de hilo macizo o 15 kg (33 lbs) de electrodos al mes

Datos eléctricos	
Potencia absorbida	1,1 kW
Tensiones de alimentación disponibles	- 115V/1ph/50Hz - 115V/1ph/60Hz - 230V/1ph/50Hz
Diseño del motor	IEC
Eficiencia energética	no procede
Cable de red	5 m
Enchufe de red:	Modelo:
- 115V/1ph/50Hz	- ninguno
- 115V/1ph/60Hz	- ninguno
- 230V/1ph/50Hz	- F
Clase de humos de soldadura	
de conformidad con W3	según EN-ISO 21904-2-2020

1.3.1 Dimensiones


Véase Fig. I en la página 10.



1.4 Alcance de trabajo

Véase Fig. II en la página 10.

1.5 Condiciones de entorno y de proceso



Temperatura del proceso:	
- mín.	5 °C
- nom.	20°C
- máx.	70°C
Humedad relativa del aire máx.	90 %
Apto para uso en exteriores	no

Consulte las fichas técnicas disponibles para obtener especificaciones detalladas.

1.6 Transporte de la máquina

El fabricante no acepta responsabilidad alguna por daños de transporte posteriores a la entrega del producto.

- Manipule siempre con cuidado la unidad de filtro y el brazos de aspiración adjunto.
- Desmonte por completo el brazo de aspiración antes del transporte. Desmonte el brazo ejecutando el proceso de montaje en el orden inverso. A continuación, la unidad y el brazo pueden transportarse sobre un pallet en su embalaje original.
- Para evitar daños, evite que la unidad y el brazo se muevan sobre el pallet.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Componentes

El producto consta de los siguientes componentes y elementos principales:

Fig. 2.1

- A Válvula reguladora de cierre
- B Brazo de aspiración (se muestra: brazo de tubo manguera)
- C Panel de mandos
- D Casete de prefiltro
- E Casete de filtro HEPA
- F Ventilador + motor

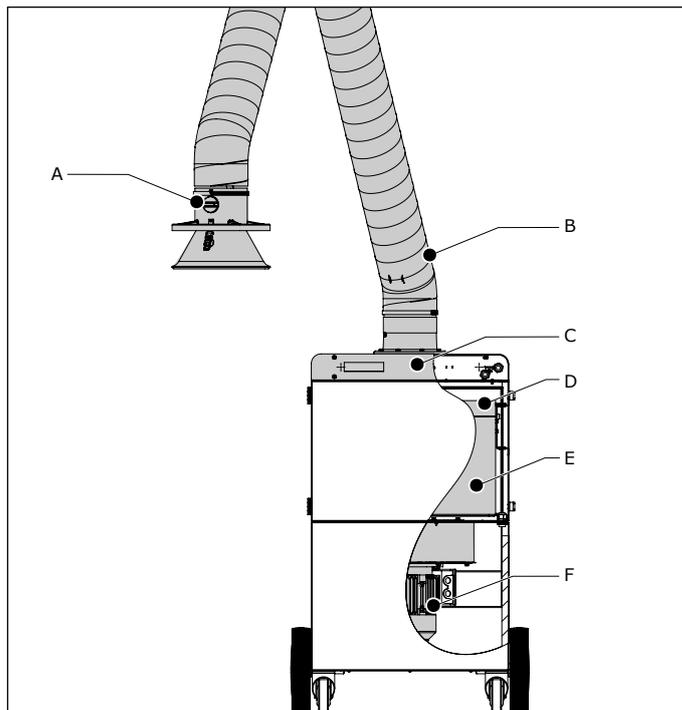


Fig. 2.1 Componentes y elementos principales

2.2 Funcionamiento



El MobileGo funciona según el principio de recirculación. Los humos de soldadura se aspiran a través de la campana del brazo de aspiración conectado mediante el ventilador empotrado. El aire contaminado pasa por el casete de prefiltro y se limpia en el casete de filtro HEPA. El aire limpio vuelve al taller a través de la rejilla de salida de la parte posterior de la unidad.

2.2.1 Indicación de sustitución del filtro

El MobileGo tiene un indicador de servicio que vigila el flujo de aire. Emite una señal acústica para sustituir el/los filtro(s).

3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Generalidades



El fabricante no se responsabiliza de ningún modo de los daños o lesiones que se puedan producir a causa del incumplimiento de las normativas e instrucciones en materia de seguridad que se proporcionan en el presente manual, así como en casos de negligencia durante la instalación, manejo, mantenimiento y reparación del producto o de los posibles accesorios que se describen en el presente documento.

En función de las condiciones de trabajo específicas o los accesorios utilizados, puede que sean necesarias normas de seguridad complementarias. En caso de que durante el uso del producto se detecten posibles fuentes de peligro, le rogamos que se ponga en contacto con el proveedor del producto.

El usuario del producto tendrá en todo momento la plena responsabilidad del cumplimiento de las normativas y directivas locales en materia de seguridad. Se deberán cumplir siempre las instrucciones y normas de seguridad en vigor.

Manual de instrucciones

- Todas las personas que utilicen el producto deberán estar familiarizadas con el contenido de las presentes instrucciones y deberán cumplir estrictamente las indicaciones que se dan

en las mismas. La dirección de la empresa asume la obligación de instruir al personal basándose en dichas instrucciones, así como cumplir todas las normas e instrucciones.

- El usuario no deberá alterar en ningún momento el orden de los pasos a realizar.
- Estas instrucciones se deberán guardar siempre en las proximidades del producto.

Operarios

- El manejo del equipo que se describe queda reservado a personal debidamente cualificado y autorizado. Los empleados temporales, así como aprendices u otras personas en formación, solo podrán manejar el equipo bajo la supervisión y responsabilidad de personal experto.
- Esté atento y preste mucha atención a su trabajo. No maneje el producto nunca bajo la influencia de drogas, alcohol o tras ingerir medicinas.
- La máquina no la deberán usar niños ni personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban supervisión o instrucciones.
- Se deberá supervisar a los niños para evitar que jueguen con la máquina.

Utilización debida³

El producto se ha diseñado exclusivamente para la aspiración y filtración de humos y sustancias liberados durante la mayoría de procesos de soldadura habituales. Todo uso distinto o que vaya más allá de esta finalidad será considerado como uso indebido. El fabricante declina toda responsabilidad por los daños o lesiones que se puedan producir a causa de ese uso indebido. El equipo se ha fabricado de conformidad con las normas vanguardistas y las normativas de seguridad reconocidas. Use solo este equipo cuando esté en perfectas condiciones técnicas conforme a su utilización debida y las instrucciones que se explican en el presente manual.

Datos técnicos

Las especificaciones que figuran en el presente manual no se deberán modificar.

Modificaciones

No se permiten modificaciones o cambios del equipo o de componentes del mismo.

Instalación

- La instalación del equipo que se describe aquí queda reservada a técnicos debidamente cualificados y autorizados.
- La conexión eléctrica se deberá llevar a cabo conforme a las normas y requisitos locales. Asegúrese de que se cumpla la normativa sobre compatibilidad electromagnética (CEM).
- Durante la instalación, use siempre equipos de protección individual (EPI) para evitar daños. Esto también es aplicable a las personas que accedan a la zona de trabajo durante la instalación.
- Asegúrese de que la zona de trabajo esté bien iluminada.
- Esté atento y preste mucha atención a su trabajo. No instale el producto nunca en estado de embriaguez o tras ingerir medicinas.
- No se deberá reciclar nunca aire que contenga partículas como cromo, níquel, berilio, cadmio, plomo, etc. Este aire se deberá llevar siempre fuera del lugar de trabajo.

3. La "utilización debida" según la definición de EN-ISO 12100-1 es la utilización para la cual el producto técnico es adecuado en virtud de las indicaciones del fabricante, incluidas las indicaciones de este en el folleto de venta. En caso de duda, se trata de la utilización que se puede considerar usual en virtud de la construcción, el modelo y la función del producto en cuestión. El uso debido incluye además el cumplimiento de las instrucciones del manual de servicio o las instrucciones de uso.

Uso

	<p>¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de incendio! No utilice el equipo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aplicaciones de pulido en combinación con amolado, soldadura o cualquier otra aplicación que genere chispas (las fibras de los discos de láminas pulidoras o lijadoras son muy inflamables y crean un grave peligro de que se produzcan incendios en los filtros cuando se espongan a chispas) - corte por arco aire - la aspiración o filtración de partículas, sustancias y líquidos inflamables, incandescentes o en llamas - la aspiración o filtración de humos agresivos (como ácido clorhídrico) o partículas penetrantes - la aspiración o filtración de partículas de polvo liberadas durante los trabajos de soldadura de superficies imprimadas - extracción de cigarrillos encendidos, puros, trapos con aceite y otras partículas y objetos incandescentes o ácidos
	<p>¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de explosión! No use el producto para aplicaciones con riesgo de explosión, p. ej.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corte de aluminio por láser - amolado de aluminio y magnesio - entornos explosivos o sustancias/gases explosivos
	<p>¡ADVERTENCIA! No utilice el equipo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aspiración de gases calientes (continuamente por encima de los 70 °C) - soldadura con llama - neblina de aceite - neblina de aceite pesada en humos de soldadura - aspiración de cemento, serrín, polvo de madera, etc.

- Inspeccione el producto cuidadosamente y compruebe que no tiene daños. Verifique además el funcionamiento correcto de los dispositivos de protección.
- No instale el producto nunca delante de pasos de entrada o salida que tienen que permanecer accesibles para servicios de salvamento o similares.
- Durante el uso, lleve siempre equipos de protección individual (EPI) para evitar lesiones. Esto también será aplicable para personas que accedan a la zona de trabajo.
- Compruebe la zona de trabajo. Mantenga alejada de la misma a toda persona no autorizada.
- Proteja el producto de la humedad y el agua.
- Asegúrese en todo momento de que haya una buena ventilación, en especial en dependencias de tamaño reducido.
- Asegúrese de que dispone, en su lugar de trabajo, del número necesario de aparatos anti-incendio debidamente homologados (clases de incendios ABC).
- No deje herramientas ni otros objetos dentro o encima de la unidad.
- El circuito de retorno de la corriente de soldadura entre la pieza de trabajo y la soldadora tiene una baja resistencia. Por tanto, evite la conexión entre la pieza de trabajo y el DualGo de modo que no exista la posibilidad de que la corriente de soldadura fluya de nuevo hacia la soldadora a través del conductor protector de toma de tierra del DualGo.

Servicio, mantenimiento y reparaciones

- Observe los intervalos de mantenimiento proporcionados en este manual. Los retrasos en el mantenimiento pueden provocar elevados costes de reparación y revisiones y pueden hacer que se invalide la garantía.

- Use siempre equipos de protección individual (EPI) para evitar lesiones. Esto también será aplicable para personas que accedan a la zona de trabajo.
- Asegúrese en todo momento de que haya una buena ventilación.
- Utilice en todo momento herramientas, materiales, técnicas de servicio y lubricantes homologados por el fabricante. No utilice nunca herramientas desgastadas y no olvide herramientas en el producto tras realizar tareas de mantenimiento.
- Limpie la zona posteriormente.

	¡ATENCIÓN! El servicio, mantenimiento y las reparaciones se deberán realizar exclusivamente según las directivas TRGS 560 y TRGS 528 por personas autorizadas, cualificadas e instruidas (capacitadas) que usen las prácticas de trabajo adecuadas.
	¡ATENCIÓN! Antes de proceder a la ejecución de los trabajos de servicio, mantenimiento o reparación: - desconecte la máquina y desenchúfela de la red
	Equipo de protección individual (EPI) Lleve protección respiratoria y guantes protectores durante el servicio, mantenimiento y reparaciones.
	¡ADVERTENCIA! El aspirador industrial utilizado durante el servicio y mantenimiento deberá cumplir la categoría de polvo H según EN 60335-2-69 o a la clase HEPA (eficiencia $\geq 99,97\%$ a $0,3 \mu\text{m}$).

- campana
- cuello de campana con malla de seguridad
- arandela M20

4.3 Brazo en unidad móvil

Para instalar el brazo de aspiración, proceda de la siguiente manera.



CONSEJO
Compruebe el equilibrio del brazo antes de fijar las mangueras. Consulte el apartado 6.3.

- Monte la brida giratoria (C) en la unidad de filtración con los 8 pernos M6x25 (A) + arandelas M6 (B).

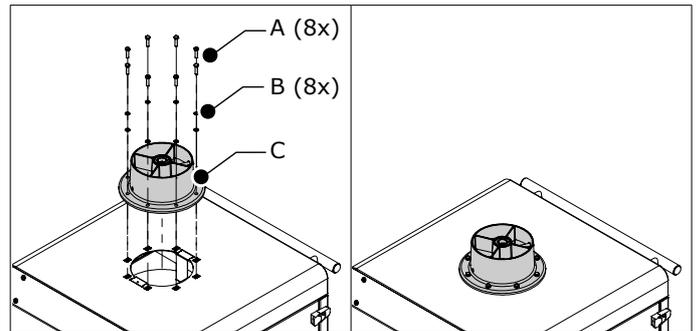


Fig. 4.1 Brida giratoria

- En caso de un brazo de tubo manguera: ponga el tubo manguera sobre las varillas internas del brazo.
- Mueva la abrazadera de la manguera (C) y el anillo de rotación de brazo (incl. cuello de goma) (D) sobre la varilla articulada (B).
- Ponga la arandela M20 (E) sobre la brida giratoria (F).
- Ponga la varilla articulada (B) en la brida giratoria (F).
- Ponga la manguera (A) sobre el anillo de rotación de brazo (D).
- Utilice el cuello de goma para que la conexión quede hermética.
- Acople la manguera (A) al anillo de rotación (D) con la abrazadera de manguera (C).



¡ATENCIÓN!
Asegúrese de instalar la arandela M20 (E) entre la brida giratoria y el anillo de rotación para evitar daños.

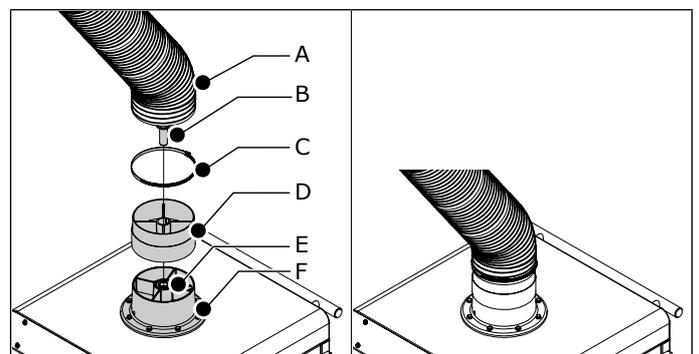


Fig. 4.2 Brazo en unidad móvil

4 INSTALACIÓN

4.1 Herramientas y requisitos

Se necesitan las siguientes herramientas y requisitos para instalar la unidad:

- herramientas básicas



4.1.1 No incluidas

- enchufe de red (excepto para MobileGo en 230V/1ph/50Hz)



4.2 Desembalaje

Compruebe que el producto suministrado esté completo. El embalaje contiene los siguientes elementos:



Unidad de filtración

- unidad de filtro móvil
- arandela M6 (8)
- perno M6x25 (8)

Brazo de aspiración

En caso de MobileGo: brazo de tubo manguera

- brazo de aspiración (premontado; escl. tubo manguera)
- tubo manguera
- abrazadera (2)
- brida giratoria
- anillo de rotación de brazo, incl. cuello de goma
- campana
- cuello de campana con malla de seguridad
- arandela M20

En caso de MobileGo^{plus}: brazo de tubo metálico

- brazo de aspiración (premontado)
- brida giratoria
- anillo de rotación de brazo, incl. cuello de goma

4.4 Montaje de la campana

Para instalar la campana, proceda de la siguiente manera.

Brazo de tubo manguera (Economy Arm): véase Fig. 4.3
Brazo de tubo metálico (KUA) véase Fig. 4.4

- Afloje el material de montaje que se ha acoplado a la bisagra de la campana.
- Monte la campana de aspiración (G) con el perno (F), 2 arandelas (E), 2 arandelas elásticas (D) y una tuerca de seguridad (C).
- Monte el cuello de la campana (H) en la campana (G). Fíjelo con la pinza.
- Monte el tubo manguera (A) en la campana.
- Fije el tubo manguera con una abrazadera de manguera (B).

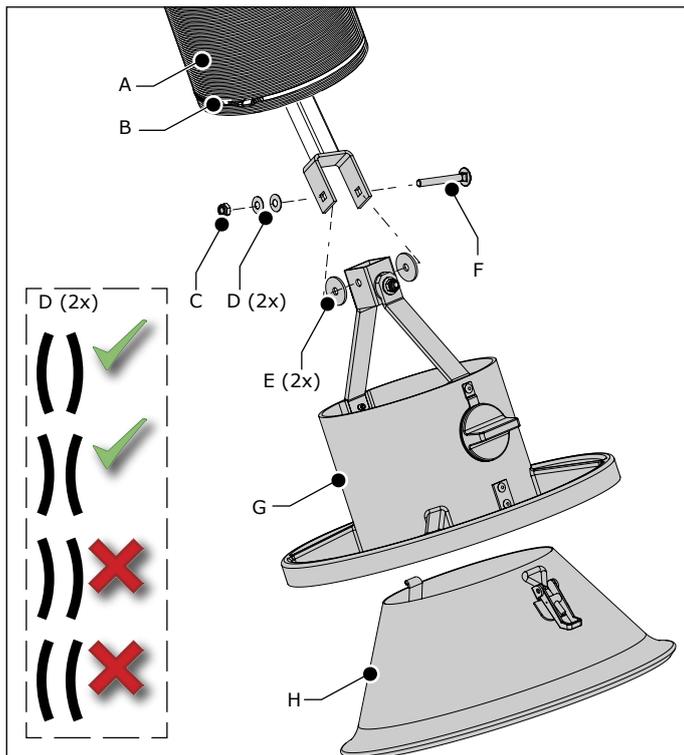


Fig. 4.3 Montaje de la campana (brazo de tubo manguera)

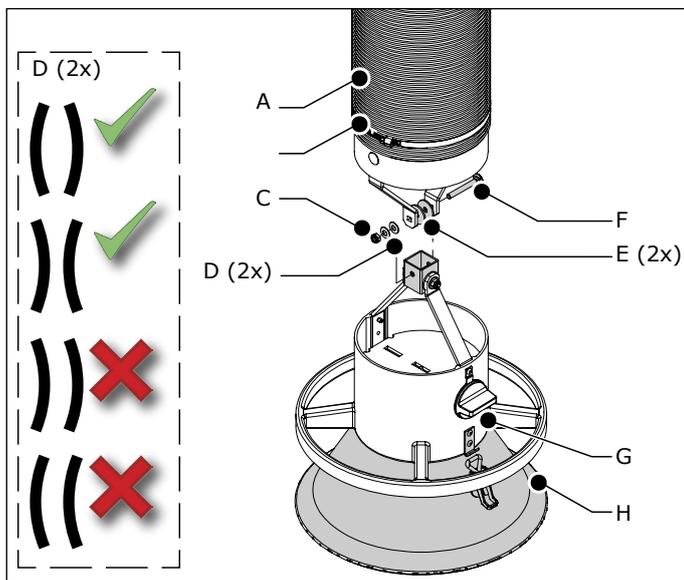


Fig. 4.4 Montaje de la campana (brazo de tubo metálico)

5 USO



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de incendio! **No** utilice el producto para aplicaciones de pulido en combinación con amolado, soldadura o cualquier otra aplicación que genere chispas.

Consulte el apartado 3 / Normativas de seguridad / Uso.

5.1 Panel de mandos

La unidad contiene los siguientes controles e indicadores:

Fig. 5.1

- A Interruptor basculante (0-1) luminoso verde
- B Zumbador (indicador de servicio)

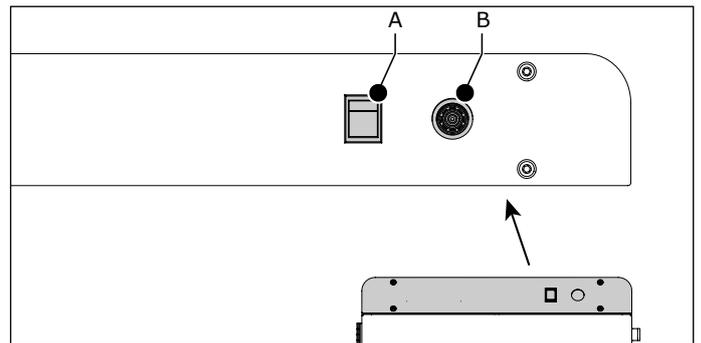


Fig. 5.1 Controles e indicadores

5.2 Uso

Como se trata de una unidad móvil, puede usarse en cualquier lugar deseado. Los mejores resultados se obtienen ubicando la unidad lo más cerca posible de la fuente de contaminación.

- Coloque la campana del brazo de aspiración conectado a máx. 480 mm de la fuente de contaminación. Consulte Fig. III en la página 11 para ver la posición correcta.
- Asegúrese de que la válvula reguladora de cierre (véase Fig. 2.1A) está abierta.
- Encienda la unidad (véase Fig. 5.1A).
- Empiece a soldar.
- Cuando cambie la posición de soldadura, mueva la campana a la posición correcta en relación con la soldadura.



ADVERTENCIA

Para mantener los humos de soldadura lejos de la zona de respiración del soldador, asegúrese de que se aspiren todos los humos a través de la campana.

- Apague la unidad unos 20 segundos después de que haya terminado de soldar.

Cuando el flujo de aire sea demasiado bajo durante el uso, el zumbador (véase Fig. 5.1B) emitirá una alarma acústica. Consulte el capítulo 7 para encontrar la posible causa y la solución.



¡ATENCIÓN!

Si no sustituye el casete del prefiltro y/o del filtro HEPA a tiempo, el flujo de aire (capacidad de aspiración) se irá reduciendo más.

6 MANTENIMIENTO

6.1 Mantenimiento regular



El producto se ha diseñado para que funcione correctamente a largo plazo con un mantenimiento mínimo. No obstante, para que sea así, es necesario llevar a cabo regularmente una serie de tareas simples de mantenimiento y limpieza que se describen en este capítulo. Siempre y cuando se proceda con el debido cuidado y se realicen los trabajos de mantenimiento regularmente, será posible detectar y corregir los posibles fallos antes de que estos provoquen una paralización total del sistema.



¡ADVERTENCIA!

La falta de mantenimiento de los equipos puede provocar incendios.


Los intervalos de mantenimiento que se indican a continuación dependen de las condiciones ambientales y de trabajo. Por esta razón y de forma adicional a las tareas de mantenimiento regulares, se recomienda someter el equipo a una revisión completa al año. A estos efectos, diríjase a su proveedor.

Componente	Tarea	Frecuencia: cada X meses	
		X=6	X=12
Unidad de filtración			
Caja	Limpie el exterior con un detergente no agresivo		X
	Limpie el interior con un aspirador industrial y elimine el polvo del compartimento del filtro		X
	Compruebe el material de sellado de la puerta. Sustitúyalo si es necesario		X
Ventilador de aspiración	Compruebe si tiene partículas incrustadas. Límpielo si es necesario		X
Cable eléctrico	Compruebe si tiene daños. Repare o sustituya el cable si es necesario	X *)	
Brazo de aspiración			
Tubos	Limpie el exterior con un detergente no agresivo	X	
	Limpie el interior a fondo	X	
Mangueras flexibles	Compruebe si hay grietas o daños. Sustitúyalas si es necesario	X	
Campana	Compruebe el funcionamiento de la campana. Si es necesario, ajuste la fricción; consulte el apartado 6.3	X	
Movimiento del brazo	Compruebe el movimiento horizontal, vertical y diagonal del brazo. Si es necesario, ajuste la fricción; consulte el apartado 6.3	X	

*) Antes de cada uso

6.2 Sustitución de los filtros

El zumbador emitirá una señal acústica cuando el flujo de aire sea demasiado bajo.



	Asegúrese de que:
	- la válvula reguladora de cierre está abierta - el brazo de aspiración no esté totalmente plegado

Si el zumbador continúa sonando, deberá sustituir el/los casete(s) de filtro.

Como el prefiltro es más pequeño y se satura más deprisa que el filtro HEPA, podrá sustituir varias veces el casete de prefiltro antes de que tenga que sustituir el casete de filtro HEPA.

		Equipo de protección individual (EPI) Lleve protección respiratoria y guantes protectores cuando sustituya los casetes del filtro.
	ADVERTENCIA No sustituya los casetes del filtro mientras el ventilador está funcionando.	
	ADVERTENCIA No agite o limpie (con una aspiradora) los casettes de filtro usados para evitar que se liberen partículas.	

6.2.1 Casete de prefiltro

Para cambiar el casete de prefiltro, proceda de la siguiente manera.

Fig. 6.1

- Deje sin corriente la unidad.
- Abra la puerta trasera (B).
- Retire el casete de prefiltro (A).
- Elimine el casete de prefiltro usado conforme a la normativa nacional, regional o local.
- Ponga un nuevo casete de prefiltro en la unidad. Asegúrese de que la flecha del bastidor esté apuntando hacia abajo⁴.
- Cierre la puerta con llave.

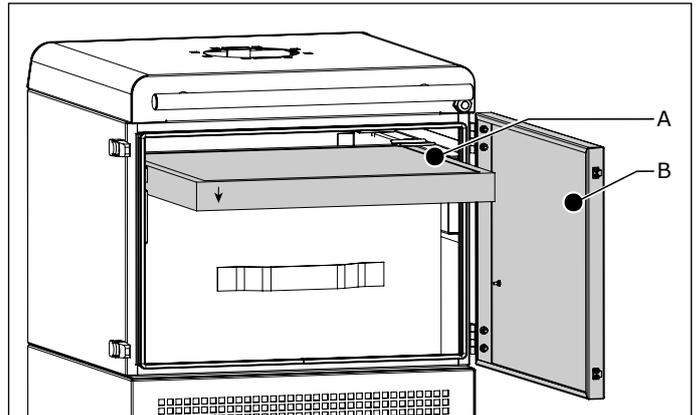


Fig. 6.1 Sustitución del casete de prefiltro



Cuando el zumbador siga sonando después de que haya sustituido el casete de filtro, será hora de sustituir el casete de filtro HEPA.

6.2.2 Casete de filtro HEPA

Para cambiar el casete de prefiltro, proceda de la siguiente manera.

Fig. 6.2

- Deje sin corriente la unidad.
- Abra la puerta trasera (C).
- Retire el casete de prefiltro.
- Levante ligeramente y retire el casete de filtro HEPA (D).
- Elimine el casete de filtro HEPA usado conforme a la normativa nacional, regional o local.
- Ponga un nuevo casete de filtro HEPA en la unidad. Las clavijas laterales (A) encajan exactamente en las hendiduras (B).

4. La flecha indica la dirección del flujo de aire.

- Vuelva a poner el casete de prefiltro en la unidad. Asegúrese de que la flecha del bastidor esté apuntando hacia abajo⁵.
- Cierre la puerta con llave.

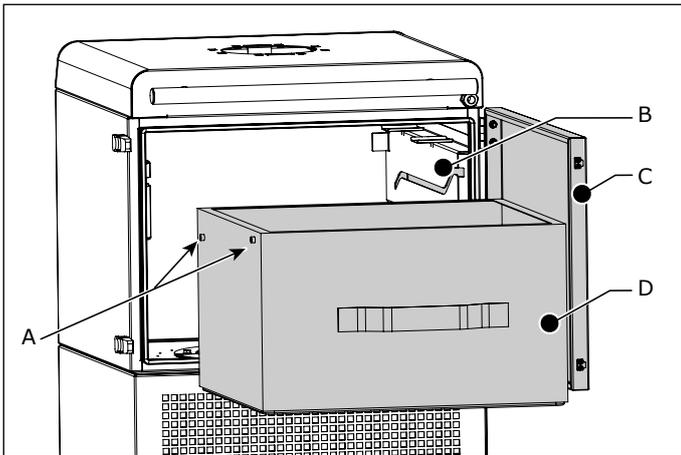


Fig. 6.2 Sustitución del casete de filtro HEPA

6.3 Ajuste del brazo

Si el brazo de aspiración, o una parte del mismo, no se mantiene en la posición deseada, deberá ajustar la fricción.

6.3.1 Brazo de tubo manguera (Economy Arm)

- Determine qué bisagra necesita más o menos fricción.
- Afloje el tubo manguera para acceder a las bisagras.
- Tire del brazo a una posición horizontal.
- Ajuste la fricción; véase Fig. V en la página 12 para los puntos de ajuste.

6.3.2 Brazo de tubo metálico (KUA)

- Determine qué bisagra necesita más o menos fricción.
- Afloje la manguera en esa posición para acceder a la bisagra.
- Tire del brazo a una posición horizontal.
- Ajuste la fricción; véase Fig. V en la página 12 para los puntos de ajuste.

7 SUBSANACIÓN DE FALLOS

Si la unidad no funcionase o no lo hiciera de la forma correcta, podrá subsanar el problema Ud. mismo con ayuda de la siguiente tabla de comprobación. En caso contrario, diríjase a su proveedor.



¡ADVERTENCIA!

Observe las normativas de seguridad descritas en el capítulo 3 cuando lleve a cabo las siguientes actividades.

Señal	Problema	Posible causa	Solución
El ventilador no se pone en marcha	La unidad no funciona	No hay tensión de red eléctrica	Conecte la tensión de red
		Se ha activado la protección de sobrecarga térmica	- Examine el ventilador y el motor para encontrar la causa y solucionar el problema - Pulse el botón rojo detrás del panel frontal para reiniciar. Véase Fig. IV en la página. 11
		El cable eléctrico está defectuoso	Repare el cable eléctrico o sustitúyalo
		Contactos sueltos	Repare los contactos
El LED verde está encendido, pero el ventilador no funciona	La unidad no funciona	El motor está defectuoso	Repare el motor o sustitúyalo
		El relé está defectuoso	Sustituya el relé
		El relé térmico está defectuoso	Sustituya el relé térmico
El rendimiento de aspiración es insuficiente	La unidad no funciona correctamente	El motor está averiado	Repare el motor o sustitúyalo
		La válvula de cierre de la campana del brazo de aspiración está cerrada (parcialmente)	Abra (completamente) la válvula
		Filtros obstruidos y conexión suelta del sensor de presión	Repare la conexión de los tubos de presión
El zumbador emitirá una señal acústica	El rendimiento de aspiración es insuficiente	Filtros obstruidos y sensor de presión defectuoso	Sustituya el sensor de presión y el casete del prefiltro Sustituya también el casete del filtro HEPA
		Casete de prefiltro obstruido	Sustituya el casete de prefiltro
El brazo de aspiración no se mantiene en la posición deseada	Escape de humos; no hay una aspiración correcta	Casete de filtro HEPA obstruido	Sustituya el casete de filtro HEPA
		No logra que el brazo esté en la posición deseada	Ajuste la fricción; véase Fig. V en la página 12 para los puntos de ajuste

8 PIEZAS DE RECAMBIO

8.1 Unidad de filtración

Las siguientes piezas de recambio están disponibles para la unidad de filtración;

- véase la vista de despiece Fig. VI en la página 13 y la lista de piezas de recambio en la página 14



5. La flecha indica la dirección del flujo de aire. Un casete de prefiltro colocado incorrectamente afecta negativamente a la vida útil del filtro.


8.2 Brazo de aspiración

Las siguientes piezas de recambio están disponibles para los brazos de aspiración;

- brazo de tubo manguera (Economy Arm): véase la vista de despiece Fig. VII en la página 15 y la lista de piezas de recambio en la página 16
- brazo de tubo metálico (KUA): véase la vista de despiece Fig. VIII en la página 17 y la lista de piezas de recambio en la página 18

9 ESQUEMA ELÉCTRICO

Consulte el esquema eléctrico suministrado por separado.

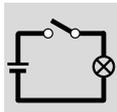

10 ELIMINACIÓN

El desmantelamiento y la eliminación de la unidad lo deberán realizar personas cualificadas.



 	Equipo de protección individual (EPI) Lleve protección respiratoria y guantes protectores cuando desmonte y vacíe la unidad.
--	--

10.1 Desmantelamiento

Para desmantelar la unidad de forma segura, observe las siguientes instrucciones.

Antes de desmantelar la unidad:

- desconéctela de la red
- limpie el exterior

Durante el desmantelamiento de la unidad:

- asegúrese de que el área esté suficientemente ventilada, p. ej. mediante una unidad de ventilación móvil

Después de desmantelar la unidad:

- limpie el área que se desmantela

10.2 Eliminación

Elimine los contaminantes y el polvo, junto a los filtros usados, de una forma profesional conforme a la normativa nacional, regional o local.

DECLARACIÓN CE

Declaración de Conformidad CE para máquinas



Los abajo firmantes, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9, 1812 RK Alkmaar (Países Bajos), declaran, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos:

- MobileGo
- MobileGo^{plus}

a los que se refiere esta declaración, están de conformidad con las disposiciones de las siguientes Directivas:

- Directiva de máquinas 2006/42 CE
- Compatibilidad electromagnética 2014/30 UE
- Directiva de baja tensión 2014/35 UE
- Directiva de productos relacionados con la energía 2009/125 CE
- EN-ISO 21904-2:2020 (W3)

Firma:

Nombre: M.S.J. Ligthart
Cargo: Gestor de productos
Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2021

Fig. I Dimensiones

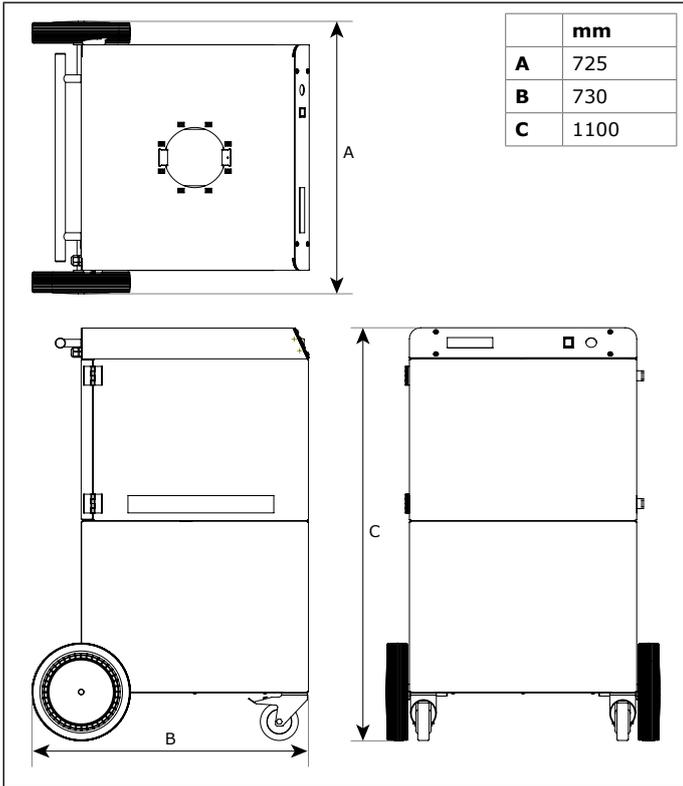


Fig. II Alcance de trabajo

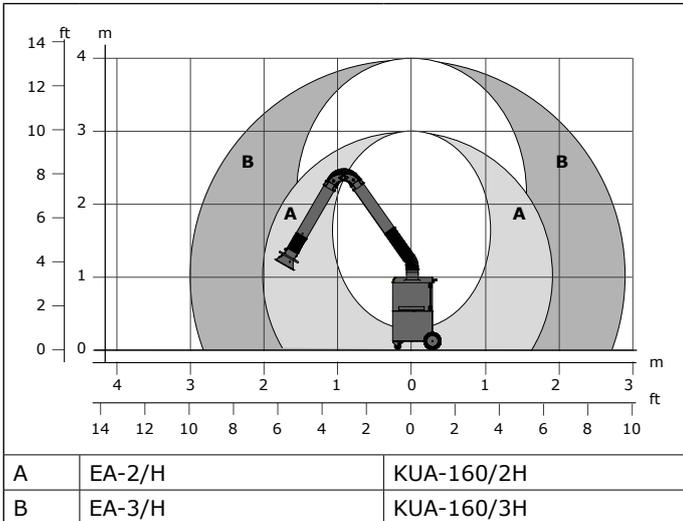


Fig. III Posicionamiento del brazo de aspiración

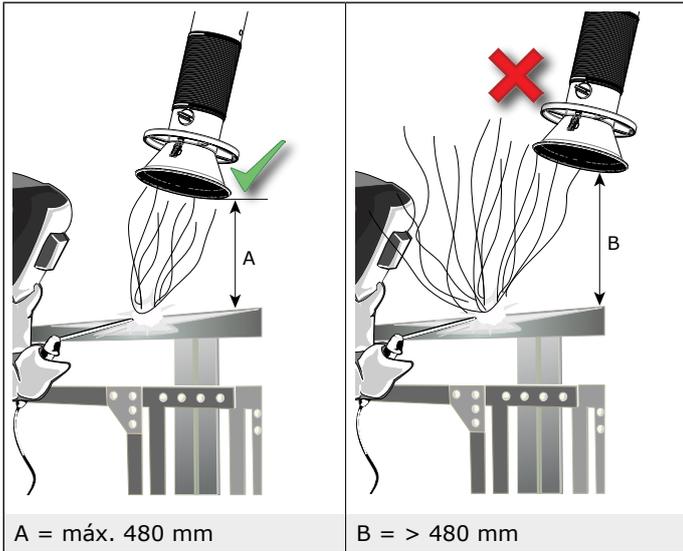


Fig. IV Reinicio

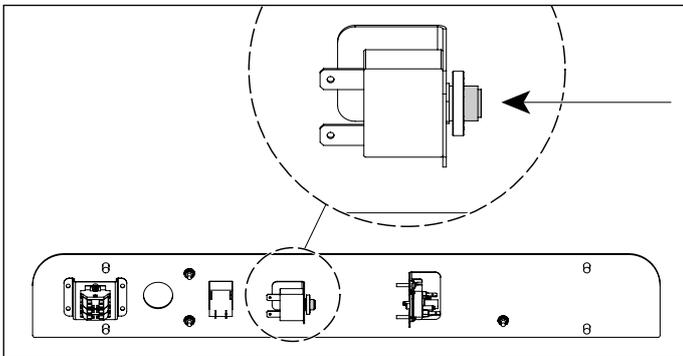


Fig. V Ajuste del brazo de aspiración | Puntos de ajuste


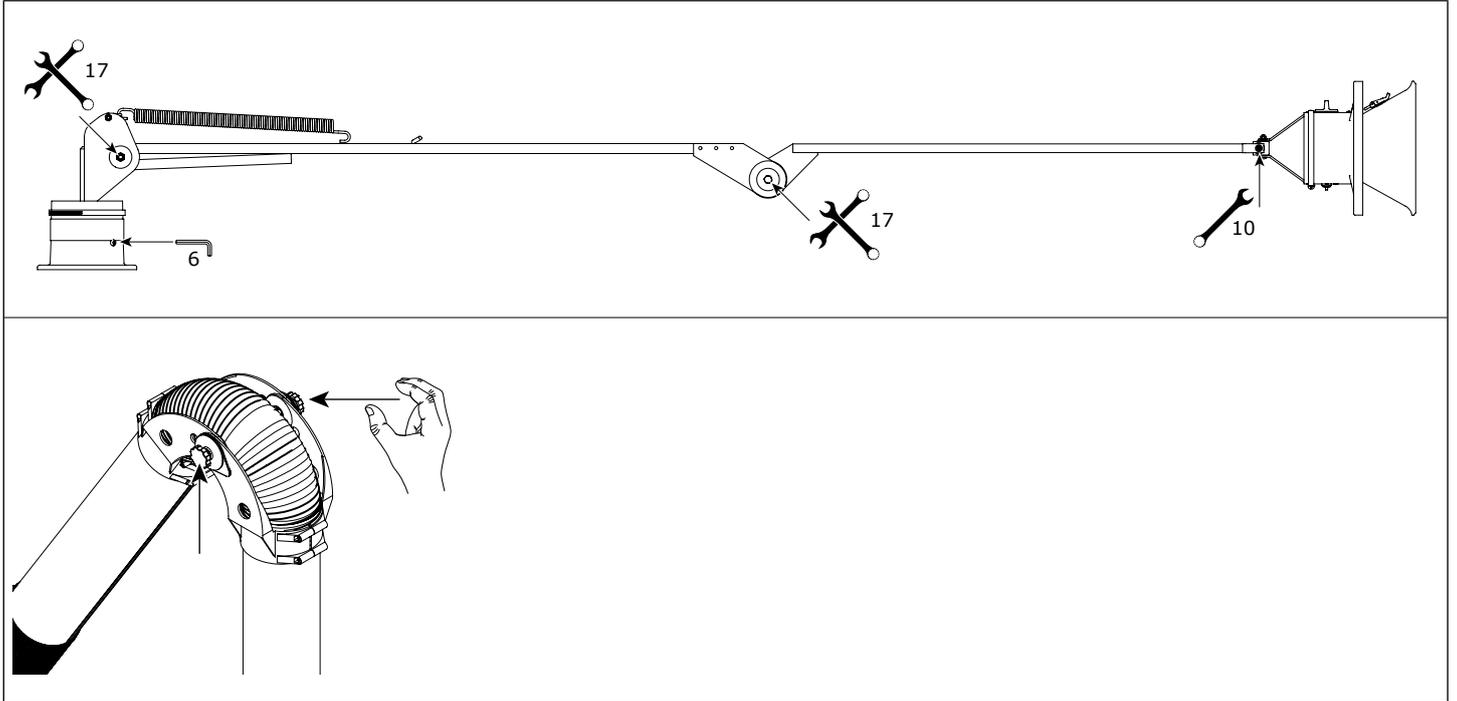



Fig. VI Vista de despiece MobileGo | MobileGo^{plus}

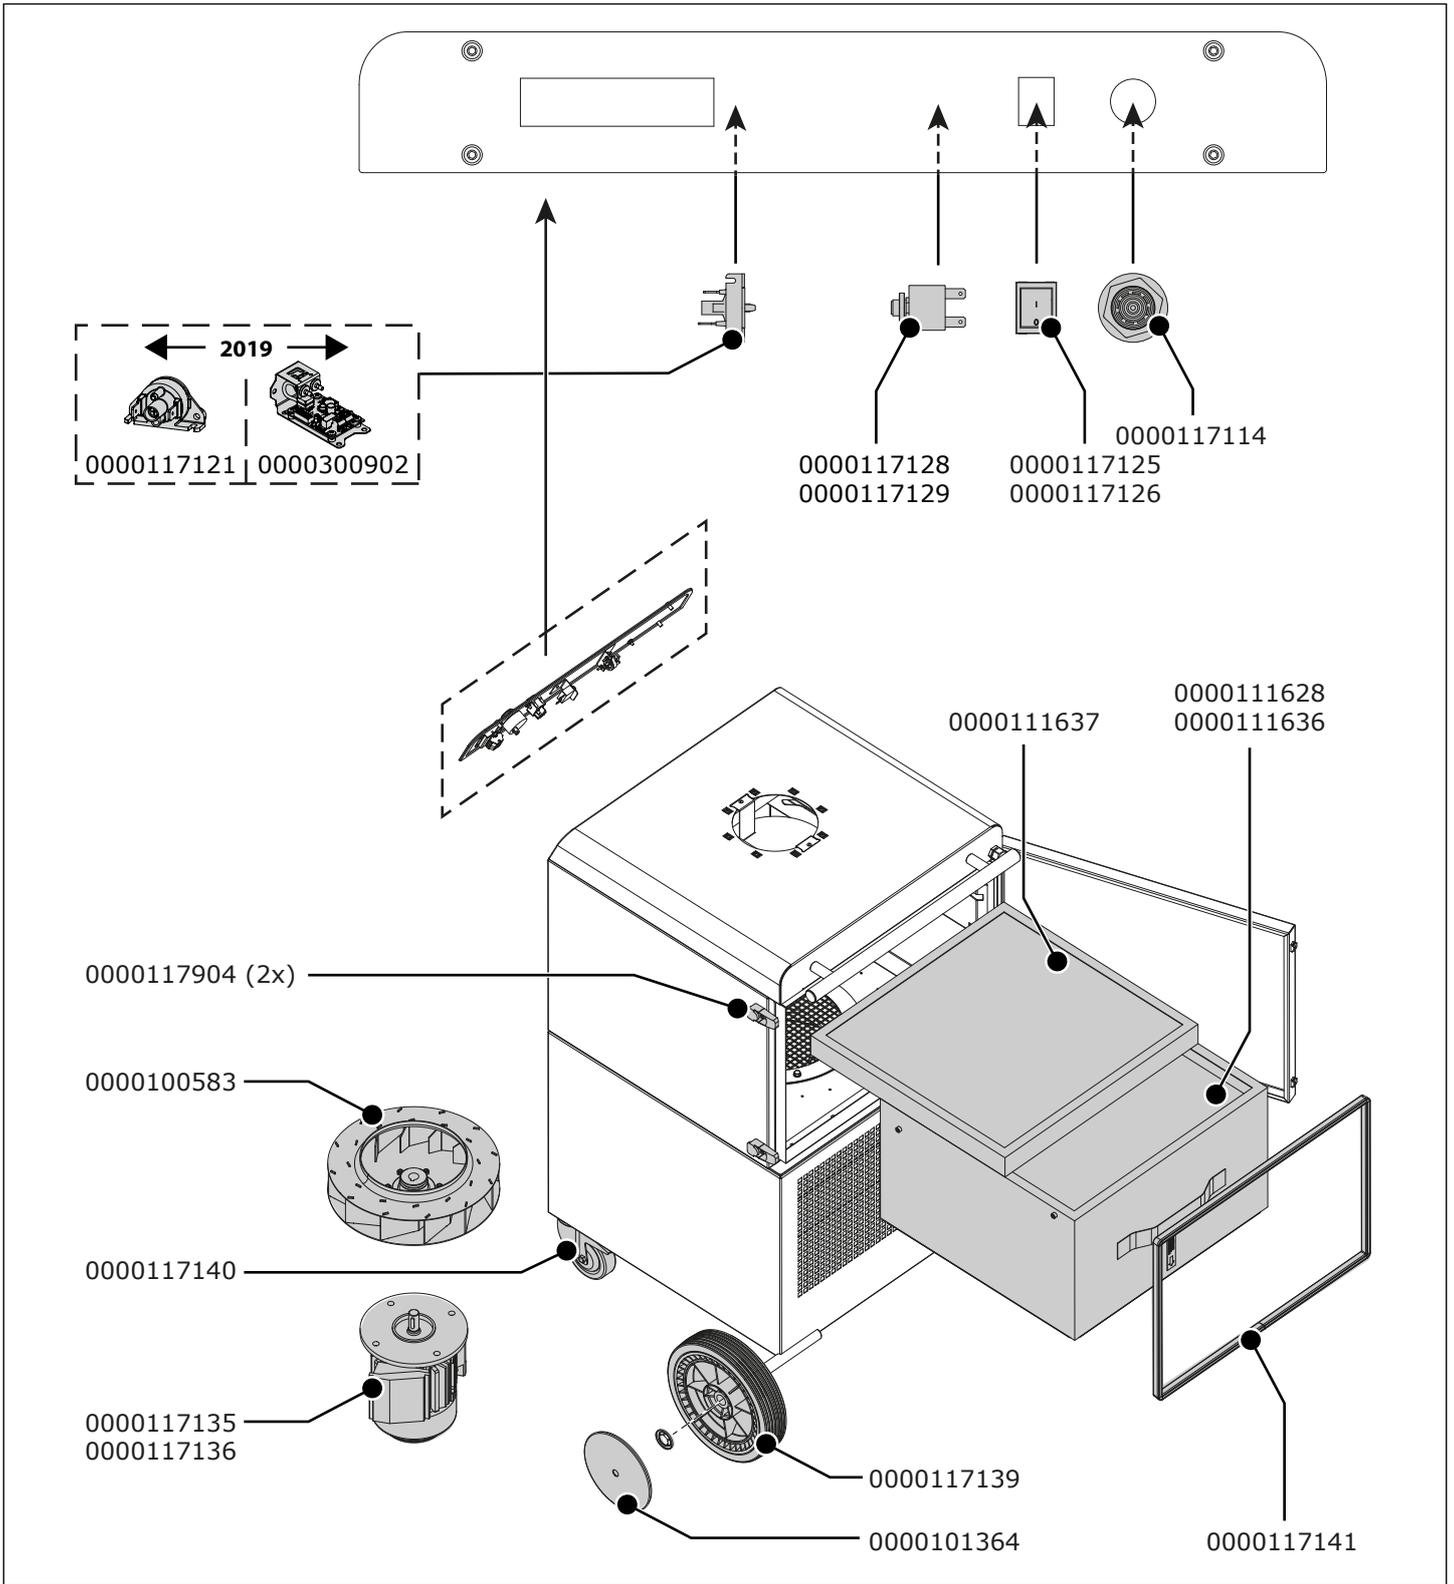

Piezas de recambio MobileGo | MobileGo^{plus}

N.º art.	Descripción
General	
0000101364	Cubiertas de rueda, gris (juego de 2)
0000111637	Casete de prefiltro 1 m ²
0000117139	Rueda Ø 250 mm
0000117140	Rueda orientable Ø 100 mm con freno
0000117141	Sellador L=1,9 m por puerta GoLine
0000117904	Cierre de tracción (juego de 2)
0000300902	Presostato digital 100-240 VCA
MobileGo (115V/1ph/50Hz)	
0000100583	Rueda de ventilador FUA-3000 (IEC)
0000111628	Casete de filtro HEPA 26 m ²
0000117114	Zumbador 230V
0000117121	Presostato (CE)
0000117125	Interruptor basculante 0-I (115V)
0000117128	Disyuntor ST-1 15A
0000117135	Motor 1,1 kW (IEC) 115
MobileGo (230V/1ph/50Hz)	
0000100583	Rueda de ventilador FUA-3000 (IEC)
0000111628	Casete de filtro HEPA 26 m ²
0000117114	Zumbador 230V
0000117121	Presostato (CE)
0000117126	Interruptor basculante 0-I (230V)
0000117129	Disyuntor ST-1 10A
0000117136	Motor 1,1 kW; 230V/1ph/50Hz (IEC)
MobileGo^{plus} (115V/1ph/50Hz)	
0000100583	Rueda de ventilador FUA-3000 (IEC)
0000111636	Casete de filtro HEPA 26 m ²
0000117114	Zumbador 230V
0000117121	Presostato (CE)
0000117125	Interruptor basculante 0-I (115V)
0000117128	Disyuntor ST-1 15A
0000117135	Motor 1,1 kW (IEC) 115
MobileGo^{plus} (230V/1ph/50Hz)	
0000100583	Rueda de ventilador FUA-3000 (IEC)
0000111636	Casete de filtro HEPA 26 m ²
0000117114	Zumbador 230V
0000117121	Presostato (CE)
0000117126	Interruptor basculante 0-I (230V)
0000117129	Disyuntor ST-1 10A
0000117136	Motor 1,1 kW; 230V/1ph/50Hz (IEC)
MobileGo^{plus} (115V/1ph/60Hz)	
0000101343	Rueda de ventilador 1,1kW/60Hz
0000111636	Casete de filtro HEPA 26 m ²
0000117120	Indicador de servicio (LED rojo)
0000117122	Presostato (UL)
0000117127	Interruptor basculante 0-1 (WB2 UL)
0000117130	Disyuntor (UL)
0000117137	Motor 1,1 kW; 115-230V/1ph/60Hz (IEC)


Fig. VII Vista de despiece brazo de tubo manguera (Economy Arm)

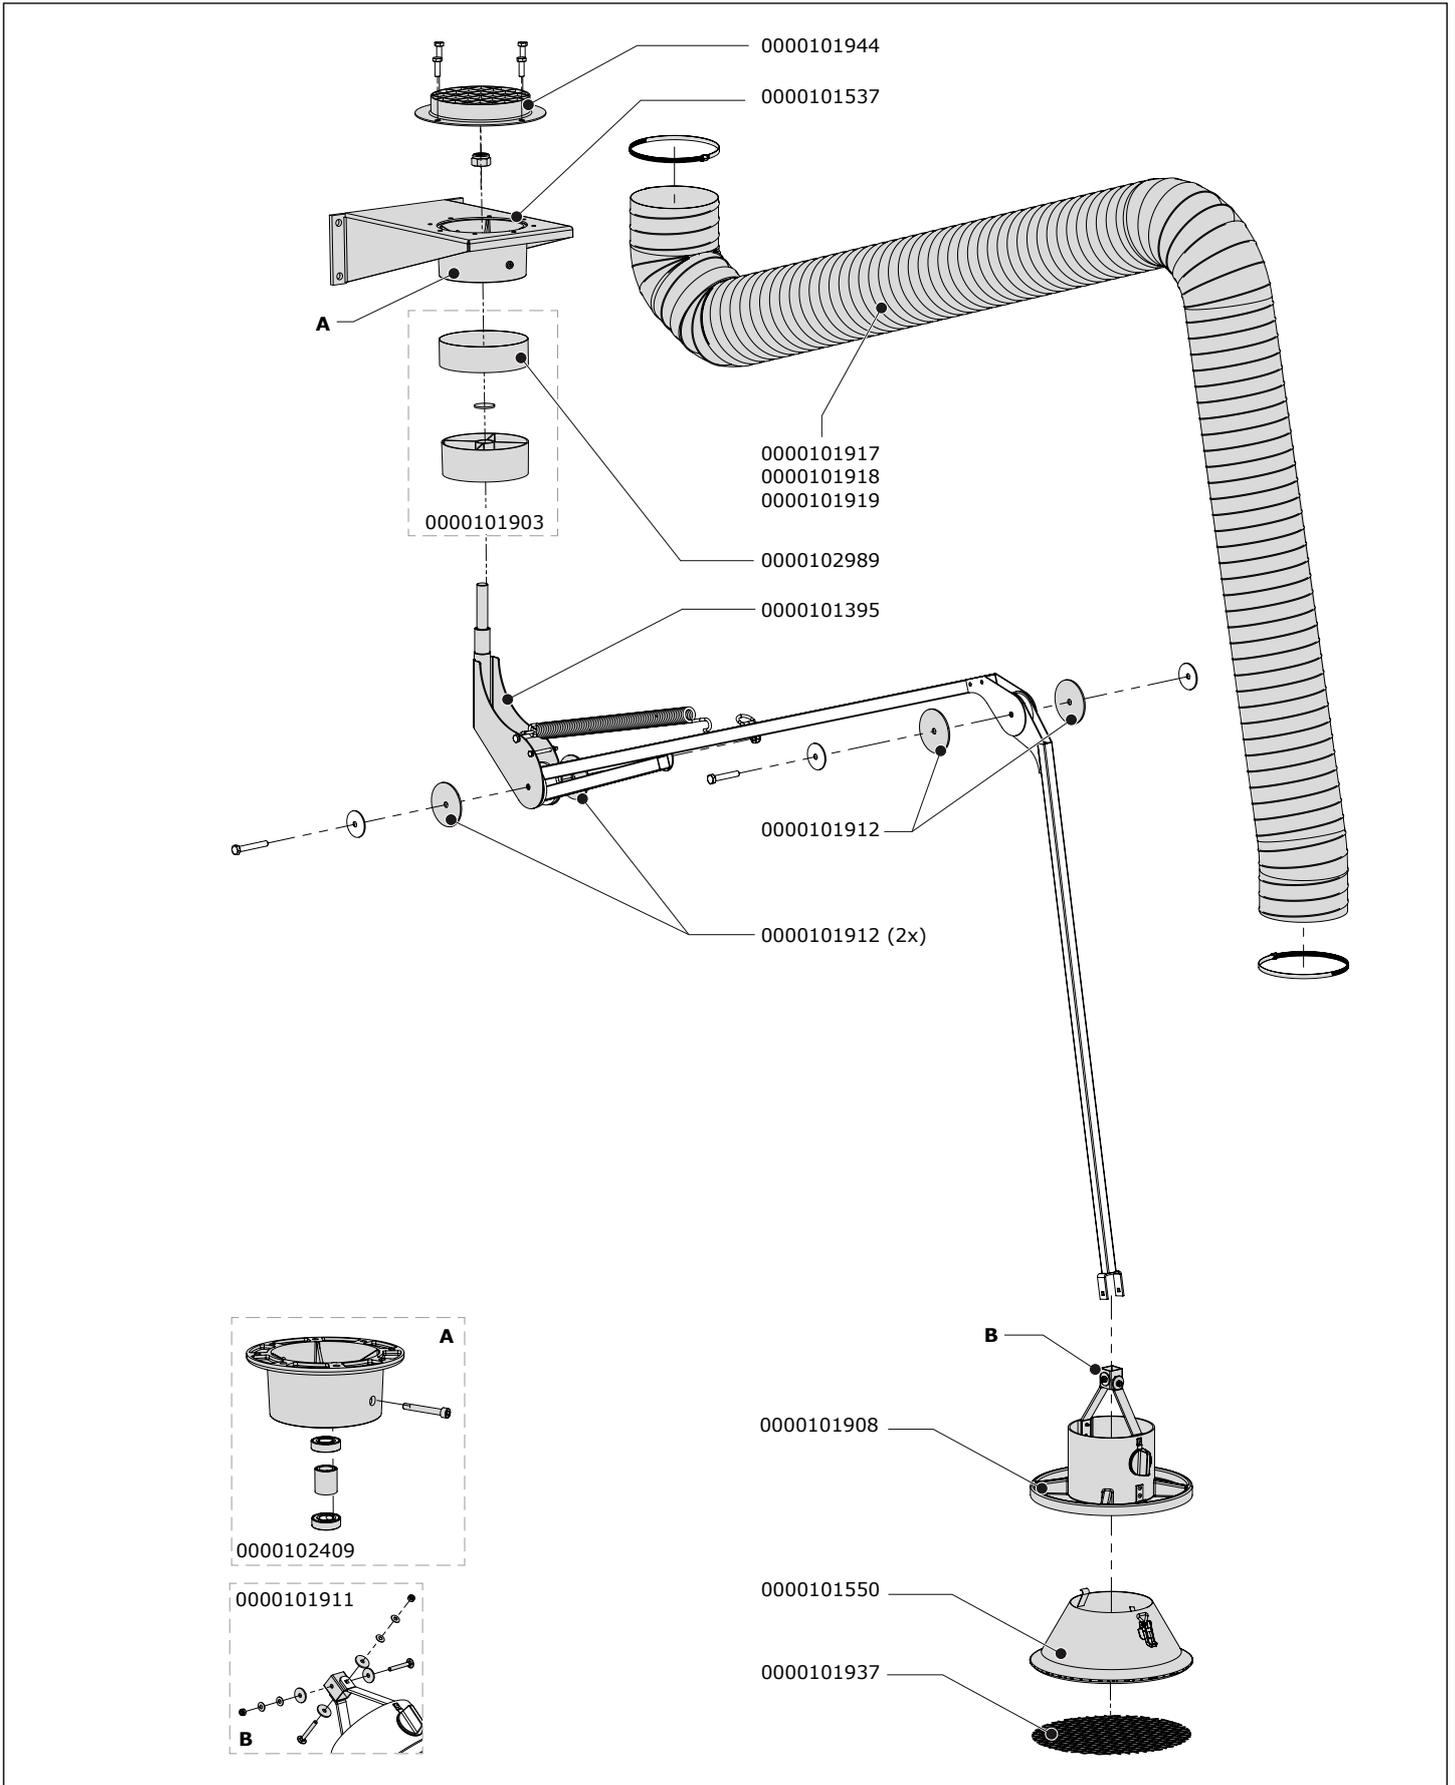

Piezas de recambio Economy Arm

N.º art.	Descripción
General	
0000101395	Soporte giratorio
0000101537	Soporte de pared, completo
0000101550	Campana con malla de seguridad
0000101903	Anillo de rotación, incl. cuello de goma y arandela
0000101908	Cuello de campana, incl. asa, válvula y bisagra de campana
0000101911	Bisagra de campana, incl. material de montaje
0000101912	Placa de fricción 83x10x3 mm (juego de 2)
0000101937	Malla de seguridad Ø 300 mm
0000101944	Brida de conexión con rejilla
0000102409	Brida giratoria (cojinete de bolas)
0000102989	Cuello de goma Ø 160 mm
Economy Arm 2/H	
0000101917	Manguera L=2500 mm/Ø 163 mm, incl. 2 abrazaderas
Economy Arm 3/H	
0000101919	Manguera L=3500 mm/Ø 163 mm, incl. 2 abrazaderas

Fig. VIII Vista de despiece brazo de tubo metálico (KUA)

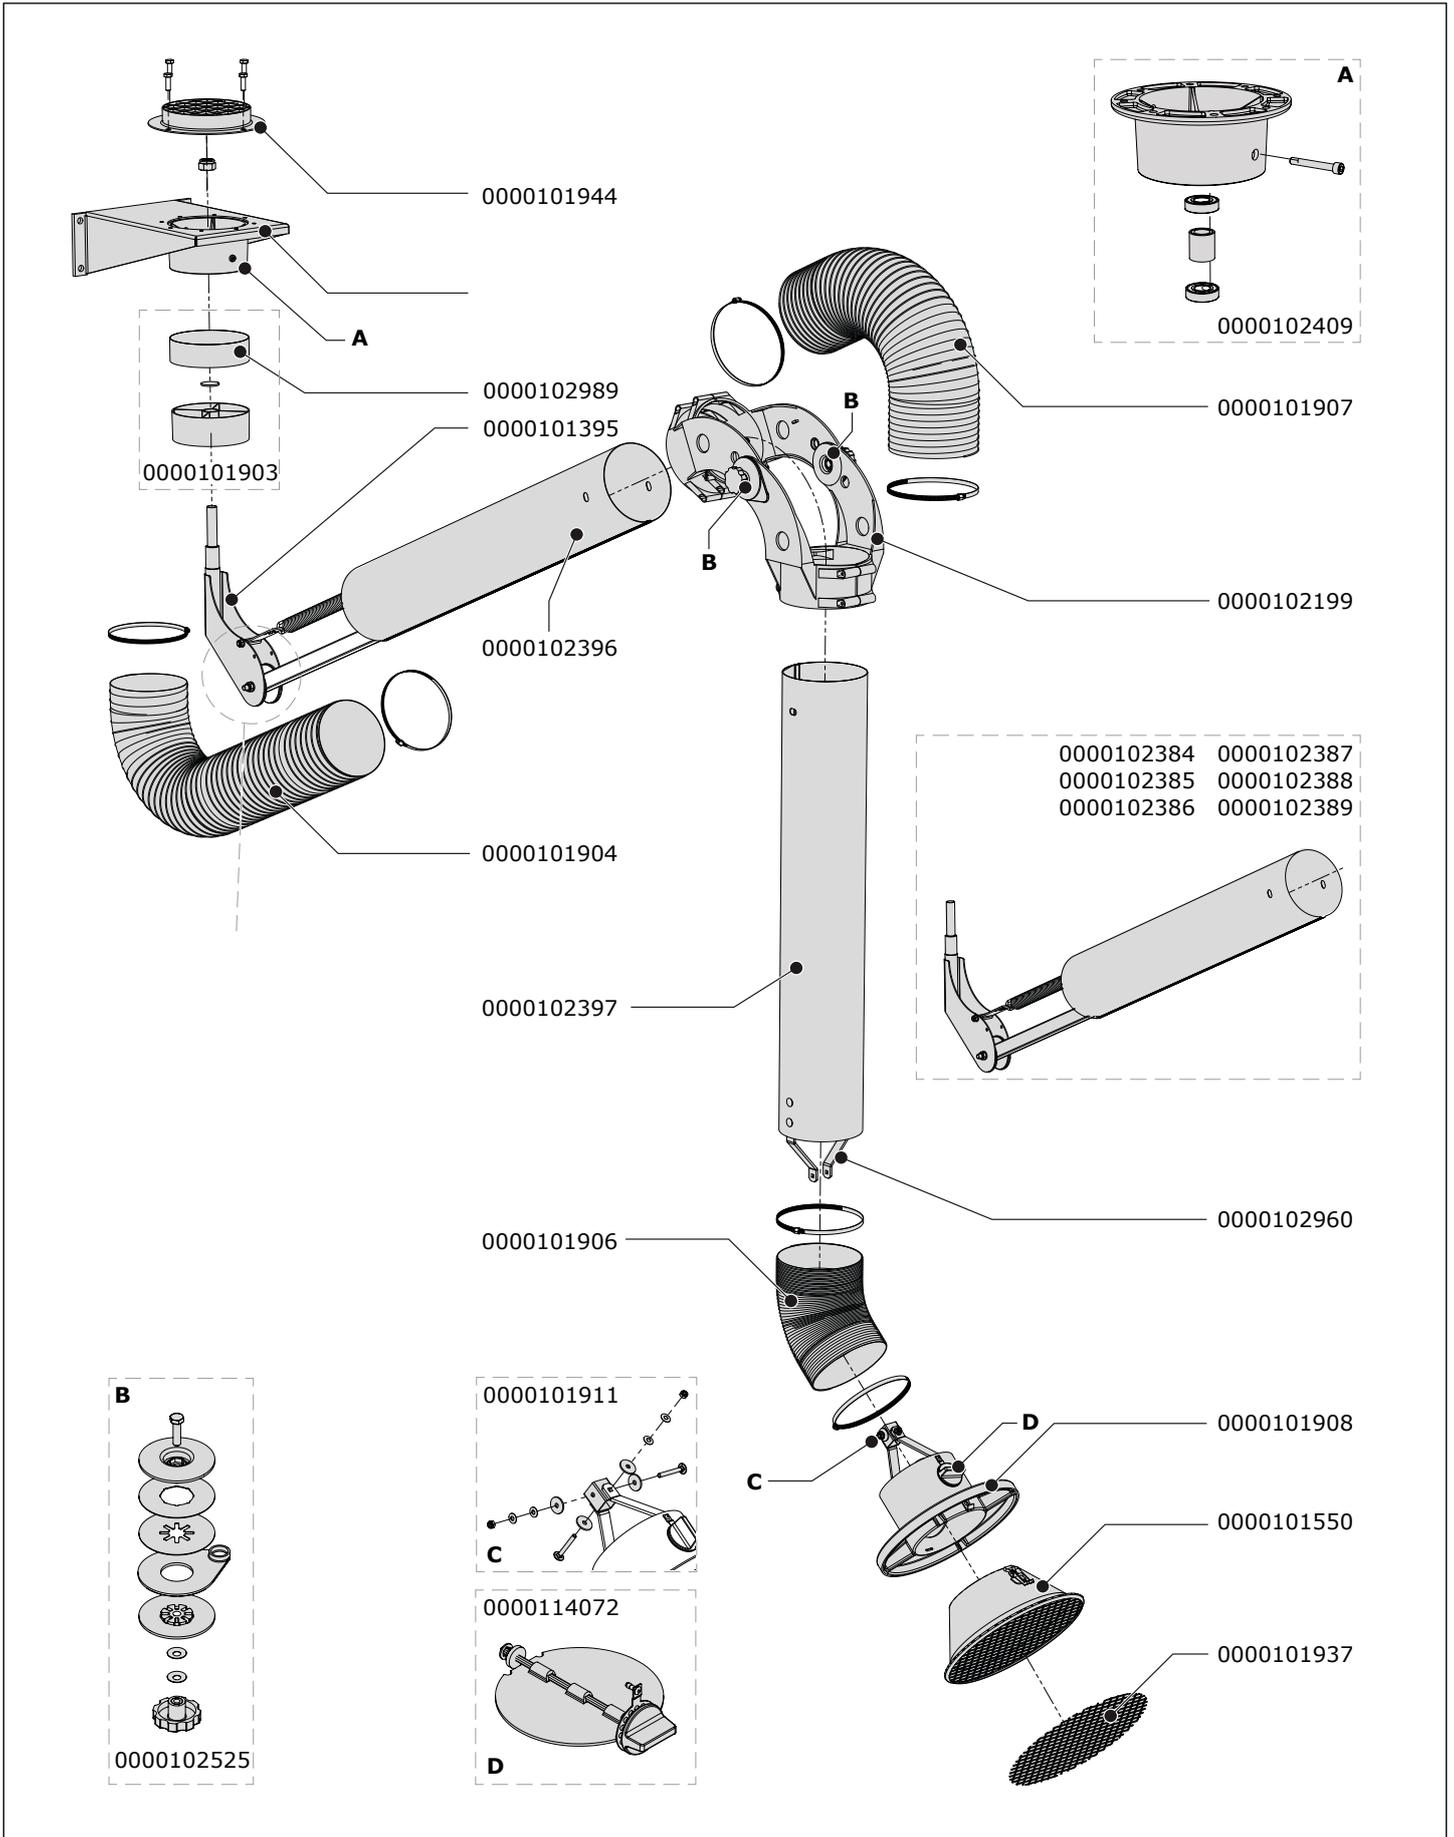

Piezas de recambio KUA-160

N.º art.	Descripción
General	
0000101395	Soporte giratorio
0000101550	Campana con malla de seguridad
0000101903	Anillo de rotación, incl. cuello de goma y arandela
0000101906	Manguera L=400 mm/Ø 163 mm, incl. 2 abrazaderas
0000101907	Manguera L=650 mm/Ø 163 mm, incl. 2 abrazaderas
0000101908	Cuello de campana, incl. asa, válvula y bisagra de campana
0000101911	Bisagra de campana, incl. material de montaje
0000101912	Placa de fricción 83x10x3 mm (juego de 2)
0000101937	Malla de seguridad Ø 300 mm
0000101944	Brida de conexión con rejilla
0000102199	Unión tipo codo
0000102409	Brida giratoria (cojinete de bolas)
0000102525	Kit de montaje para bisagra central
0000102960	Tubo superior del soporte KUA (2 uds.)
0000102989	Cuello de goma Ø 160 mm
0000114072	Regulador de equilibrio de plástico Ø 160 mm
KUA-160/2S	
0000101904	Manguera L=850 mm/Ø 163 mm, incl. 2 abrazaderas
0000102387	Bastidor interior KUA-160/2S, completo
0000102396	Tubo interior KUA-160/2
0000102397	Tubo exterior KUA-160/2
KUA-160/3S	
0000101905	Manguera L=1000 mm/Ø 163 mm, incl. 2 abrazaderas
0000102388	Bastidor interior KUA-160/3S, completo
0000102398	Tubo interior KUA-160/3
0000102399	Tubo exterior KUA-160/3

